

Акт
осмотра шахты выхлопа для ГПА-Ц-16 зав.№ 004

с. Березовка
Пермский край

30 августа 2017 г

Комиссия в составе представителей:

от ООО «Волга-Энергогаз»:

- Назаров Эдуард Борисович – директор;

- Абманзина Елена Владимировна – заместитель директора

от ЛПУ МГ «Кунгурское» - ф-л ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:

- Морозов Валерий Евгеньевич заместитель начальника управления Кунгурского ЛПУМГ по производству;

- Ерастов Юрий Николаевич инженер по ремонту 2 категории КЦ-4, ГКС-2

30 августа 2017 года произвела осмотр шахты выхлопа 003.04.000.000 и улитки выхлопной 003.04.100.000 для ГПА-Ц-16 производства ООО «Волга-Энергогаз» (зав.№004), поставленной в адрес ЛПУ МГ «Кунгурское» и установленной на КС «Кунгурская» цех №4, агрегат №5 в 2013 году. Нарботка на момент проверки: 9287 часов.

Визуальный осмотр производился на предмет работоспособности отдельных узлов и всей шахты.

Установлено:

1. Улитка 003.04.100.000.

На наружной обшивке имеется не плоскостность металла при нагреве и остывании в пределах допустимых отклонений.

На внутренней обшивке, на околошовных зонах фланца, на дугах, соединяющих внутренний и внешний диффузор, на цапфах дефектов не обнаружено.

2. Переходник 003.04.110.000.

2.1. На околошовных зонах фланца, на люк-лазах дефектов не обнаружено.

2.2. На внутренней обшивке после 72-х часовых испытаний был заменен рассекатель, силами завода-изготовителя ООО «Волга-Энергогаз» и АО «Центрэнергогаз».

2.3 Продув горячих газов в стыках элементов улитка – переходник, в будущем необходимо предусмотреть защиту от продува.

2.4 Разрушение защитного экрана, от атмосферных осадков в контейнер двигателя, между переходником и диффузором. Обрыв заклепок, растрескивание металлической полосы.

3. Диффузор 003.04.130.000, Шумоглушитель 003.04.140.000, Шумоглушитель 003.04.140.000-01.

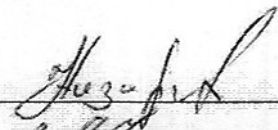
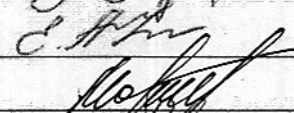
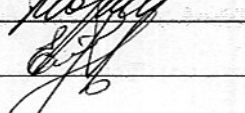

На внутренней обшивке, на околошовных зонах фланца дефектов не обнаружено.

4. Внешняя обшивка шахты выхлопа (из профилированного листа).

Крепеж установлен в полном объеме, зон с локальными изменениями геометрии (вспучивание) и дефектов АКП не обнаружено.

Других нареканий по работе шахты выхлопа 003.04.000.000 и улитки выхлопной 003.04.100.000 для ГПА-Ц-16 со стороны эксплуатирующей организации нет.

Подписи:

	Э.Б. Назаров
	Е.В. Абманзина
	В.Е. Морозов
	Ю.Н. Ерастов